

上海品盈建筑装饰有限公司“6.30”高处坠落重伤事故调查报告

2022年6月30日下午15点40分左右，在控江路1665号上海交通大学医学院附属新华医院医疗保障综合楼项目施工现场，上海品盈建筑装饰有限公司发生一起高处坠落事故，造成一名作业人员受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号），由杨浦区人民政府授权，区应急局牵头，会同区建设管理委、区总工会、区公安分局组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对相关责任人的处理建议和安全防范措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称新华医院），注册地址：上海市控江路1665号，法定代表人：孙锬，企业类型：事业单位营业，经营范围：新华医院是解放后新中国建造的目前国内专业门类较齐全的综合性教学医院。

2.施工总包单位：上海建工七建集团有限公司（以下简称七建公司），注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号17楼C座，法定代表人：宋文俊，属于有限责任公司。经营范围：建设工程总承包等。

3.专业分包单位：上海品盈建筑装饰有限公司（以下简称品盈公司），注册地址：上海市杨浦区殷行路833号3夹层(集中登记地)

法定代表人：黄世明，属于有限责任公司。经营范围：室内装潢、设计,建筑设计,景观设计,土石方工程,建筑装饰工程,机电设备安装工程等。

4.监理单位：上海市建设工程监理咨询有限公司，注册地址：上海市崇明区工业园区秀山路38号，法定代表人：王一鸣，属于其他有限责任公司，经营范围：建设工程监理咨询等。

5.劳务分包单位：上海联兴建筑工程服务有限公司（以下简称联兴公司），注册地址：上海市松江区富永路425弄212号2502室，法定代表人：张敏，属于有限责任公司。经营范围：建筑劳务分包；工程项目管理，物业管理，停车场（库）经营等。

（二）合同签署及有关调查情况

1.2020年12月2日，新华医院与七建公司签订上海交通大学医学院附属新华医院医疗保障综合楼项目建设工程施工总承包合同及安全生产责任协议书。工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院医疗保障综合楼项目，工程地点：上海市杨浦区控江路1665号新华医院院内，工程内容：总建筑面积7550平方米，施工工期：计划开工日期2020年12月12日，计划竣工日期2022年5月10日，签约合同价：¥73,982,830元(大写：柒仟叁佰玖拾捌万贰仟捌佰叁拾元整)。

2.2021年8月20日，七建公司与品盈公司签订上海交通大学医学院附属新华医院医疗保障综合楼项目装饰装修施工分包合同及安全生产责任协议书。工程承包范围：本工程施工图范围内的所有装饰装修工程，本合同暂定总价（含税）：¥6,329,585.33元（大写：陆佰叁拾贰万玖仟伍佰捌拾伍元叁角叁分）。施工工期：计划开工2021年10月15日，计划竣工2022年6月28日。因疫情原因，该项目至事故发生时，尚未完工。

3.2022年3月10日，范正伍与联兴公司签订劳动合同，合同自2022年3月10日起至2022年8月31日止，担任岗位木工，200元/日。2022年3月8日，联兴公司对范正伍进行了新工人三级安全教育。

二、事故发生经过及救援情况

(一) 事故发生经过

2022年6月30日下午13时左右，品盈公司现场作业人员杨喜和范正伍等5人上了5楼顶开始混凝土花架的木工作业，杨喜和1人负责搬木头，范正伍等3人爬上排架从事梁底模板的安装工作。范正伍等3人分散在排架上钉梁底板，作业到15时40分左右，杨喜听到有坠落声音，急忙赶向发出异响的部位查看，见范正伍摔在5楼女儿墙钢筋上，后背被钢筋插入。

(二) 救援情况

事故发生后，现场其他作业人员拨打了“120”急救电话，项现场人员联系了新华医院，随后医生到场指导切断钢筋，将范正伍送急诊进行救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 事故伤亡情况

此次事故造成范正伍（男，56岁，重庆人）重伤。2022年8月17日，上海交通大学医学院附属新华医院出具居民死亡医学证明书，范正伍当日死亡。

(二) 事故直接经济损失

直接经济损失约160万元。

四、现场勘查和技术鉴定分析

(一) 现场勘查情况

1、事故发生地位于控江路1665号上海交通大学医学院附属新华医院医疗保障综合楼项目内。

2、该项目大门朝东开启，内有一幢5层混凝土结构框架建筑，用外脚手架包围。

3、事故点位于该建筑5层楼顶北侧未浇筑女儿墙附近，墙体尚未安装，预留有裸露的固定钢筋，坠落点附近有2根约60厘米的钢筋已折弯，1根裸露出楼面约10厘米的钢筋顶端有切痕，短钢筋及楼面有血迹，血迹旁有一根断裂成两段的木板。

4、楼顶北侧预留钢筋上方架设有高约4.3米的模架，架上散放有木质模板，建筑外脚手架工作面高约4米，模架与外脚手架垂直间距约30厘米。

(二) 技术鉴定分析

2022年8月1日10:23上海交通大学医学院附属新华医院出具住院病情摘要/证明，姓名:范正伍，科室:外科重症监护，病区:外科ICU，床位号:02，门诊号:79709047，住院号:J87529，初步诊断:1.创伤性腹部异物;2.腰椎骨折L4;3.失血性休克;4.深昏迷;5.中枢性尿崩症;6.急性肾功能不全;发高钾血症;8.高胆红素血症;9.低血糖;10.继发性癫痫;11.肺部感染;12.急性心肌梗死;13.菌血症。

五、事故发生原因和事故性质

(一) 事故发生的原因

1.直接原因

现场作业人员在高处作业未按规定使用安全带。

2.间接原因

(1) 品盈公司脚手架搭设不规范，未按照规定设置脚手板、防护栏。

(2) 品盈公司作业人员从事高处作业未持有特种作业操作证。

(3) 品盈公司未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

(二) 事故性质

事故调查组经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

对事故责任者的责任认定及处理建议

- 1.范正伍，现场作业人员，对事故发生负有直接责任，鉴于已在2022年8月17日21时20分死亡，建议不予追究责任。
- 2.陆翠萍，品盈公司项目经理，对事故发生负有领导责任，建议区应急管理部门依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）强化规章制度的落实

品盈公司要加强安全生产规章制度和操作规程的执行力度，坚决杜绝制度流于形式的问题，要加大现场的安全管理，确保各项安全生产措施落到实处。

（二）强化作业人员的安全教育培训

品盈公司要落实全员安全生产教育培训，监督、教育作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，提高作业人员的自我保护意识；特种作业人员必须按照规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（三）加强分包单位的管理和监督

七建公司要积极履行总包施工单位安全管理职责，加强对品盈公司的安全管理，落实安全生产管理人员进行协调和管理，督促品盈公司有效落实各项现场施工管理措施。

上海品盈建筑装饰有限公司“6.30”

高处坠落重伤事故调查组

2022年8月22日