

北京韩建水利水电工程有限公司“9·14” 一般生产安全事故调查报告

2022年9月14日0时15分许，位于房山区琉璃河镇东南召村房山区农村污水治理工程(一期重点村截污治污)施工现场，发生一起坍塌事故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市生产安全事故调查处理工作规则》的规定，房山区人民政府成立由区应急局牵头，房山公安分局、房山消防救援支队、区水务局、区总工会、区人力资源社会保障局、琉璃河镇组成的“9·14”一般生产安全事故调查组，并邀请区纪委区监委参加，同步开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 事故涉及相关单位及人员情况

- 1.建设单位：北京市房山区琉璃河镇人民政府。
- 2.施工总包单位：北京韩建水利水电工程有限公司，统一社

会信用代码为 91110111339707072K，企业类型：其他有限责任公司，住所为北京市房山区韩村河镇岳李路 38 号，法定代表人：孙 XX。

3.监理单位：北京奉天长远工程咨询管理有限公司，统一社会信用代码为 911101026757337045，企业类型：有限责任公司，住所为北京市市辖区西城区白广路二条 2 号北口综合楼 615 室，法定代表人：王 XX。

4.劳务分包单位：北京市佳鸿建筑工程有限公司，统一社会信用代码为 911101110854795820，企业类型：有限责任公司（自然人独资），住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-2458，法定代表人：徐 XX。

（二）工程基本情况

1.工程名称：房山区农村污水治理工程（一期重点村截污治污）施工（琉璃河镇）。

2.工程地点：北京市房山区琉璃河镇东南召村、庄头村、东南吕村、西南吕村、周庄村。

3.建设内容：主要建设内容为户外污水管线、检查井及阀门井、一体化泵站等。

4.工程承发包情况：2020 年 7 月 15 日，北京市房山区琉璃河镇人民政府与北京韩建水利水电工程有限公司签订了《房山区农村污水治理工程（一期重点村截污治污）施工（琉璃河镇）总承包合同》。2022 年 7 月 8 日，北京韩建水利水电工程有限公

司与北京佳鸿建筑工程有限公司签订了《劳务分包合同》，将该工程的劳务作业分包给北京佳鸿建筑工程有限公司。

（三）伤亡情况

1.死者：宁X华，户籍地址：山东省，系北京佳鸿建筑工程有限公司工人。

2.伤者：宁X军，户籍地址：山东省，系北京佳鸿建筑工程有限公司现场班组长。

（四）现场勘验情况

事发地点位于房山区琉璃河镇东南召村村委会西侧50米路南，在水泥路上开挖沟槽，用于铺设污水管线，沟槽为南北走向，现场沟槽长约8米、深4.3米、宽1.3米，沟槽未做支护，未放坡，东侧堆土紧挨槽边，距沟槽北侧槽边2米处有村内自来水管线穿过。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2022年9月13日7时，宁X军、宁X华等4名工人到东南召村施工现场，当时沟槽南侧4米多已经挖好，跟事发后一样，工人主要是负责北侧3米多沟槽开挖。由于路面下方有村里的自来水管线，先是人工挖0.3米深，没见到自来水管就用挖掘机把土挖走，然后再人工挖0.3米深，没见到自来水管再用挖掘机把土挖走，如此反复。下午16时30分左右还没找到自来水管，找到村委会人员核实自来水管应该不在开挖沟槽位置，就用挖掘机开挖，17时30分左右把自来水管挖断造成跑水，导致沟槽被泡

槽。工人开始修理自来水管，23 时左右修完试水，水管还是漏水，工人继续维修，23 时 50 分左右，宁 X 华下沟槽底部挪污水管，准备支两块木板再继续干活，下去两分钟后，东侧槽壁就发生坍塌，宁 X 华被埋压沟槽底部，其他 3 名工人立即大声呼救并到槽底救人，救人时东侧槽壁再次坍塌，将宁 X 军砸伤。14 日 0 时 01 分，现场工人拨打 119、120 急救电话，10 多分钟后，119、120 陆续赶到，当时现场人员已经把 2 人救出，经诊断宁 X 华已经死亡，120 将宁 X 军送至房山区第一医院。

经评估：事发后现场人员及时采取措施，及时拨打 119、120 急救电话，现场处置得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

沟槽开挖过程中将村内自来水管挖断造成跑水，导致沟槽被泡槽，槽壁变得湿润、松散，由于泡槽后未采取有效措施处置，造成槽壁坍塌，致使宁 X 华被埋压。

（二）间接原因

1.北京韩建水利水电工程有限公司技术员卓 XX 在施工现场巡视时，未及时制止和纠正施工人员未按施工方案进行作业的行为，未及时消除事故隐患。

2.北京韩建水利水电工程有限公司未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除沟槽未按要求进行支护、未按要求进行堆土、沟槽跑水泡槽继续下槽作业等事故

隐患。对作业人员安全教育不到位，未对沟槽开挖进行有针对性的教育培训。

3. 监理监管不到位。北京奉天长远工程咨询管理有限公司未严格履行监理职责，监理人员检查巡视不到位，对施工单位存在沟槽未按要求支护、未按要求堆土的行为，未采取有效措施予以制止，同时未向建设单位及相关部门进行上报。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究责任人员

卓 XX、宁 X 军，建议由公安机关对其立案侦查。

（二）建议给予行政处罚单位

1. 北京韩建水利水电工程有限公司，未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。对作业人员安全教育不到位，未对沟槽开挖进行有针对性的教育培训，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第一百一十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款四十万元整人民币的行政处罚。

2. 北京奉天长远工程咨询管理有限公司监理职责履行不到位，未严格履行监理职责，监理人员检查巡视不到位，对施工单

位存在沟槽未按要求支护、未按要求堆土的行为，未采取有效措施予以制止，同时未向建设单位及相关部门进行上报，对事故发生负有责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款三十万元整人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实主体责任

北京韩建水利水电工程有限公司、北京奉天长远工程咨询管理有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高施工安全管理水平，切实加强安全施工管理工作。从事故中汲取教训，举一反三，落实对工程项目的安全管理责任，要加强技术管理、安全管理，督促各级管理人员严格落实安全生产责任制。北京奉天长远工程咨询管理有限公司要严格履行现场监理职责，加强对施工过程的监督管理，严格审查施工方案，对发现施工单位存在的违法违规行，要及时督促整改，并报告相关部门。

（二）加大行业监管力度

汲取教训，全面开展专项整顿。水利治污工程主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展污水治理工程行业大检查活动，严厉打击非法违法施工行为，建立工作长效机制，确保在施工程安全生产监督检查工作取

得实效。区水务局要会同一期污水管线工程涉及乡镇（街道），加强业务培训和安全教育，对施工单位在施的污水管线工程进行专项检查、整改，消除安全生产监管盲区，确保不再出现违规行为及安全事故。

（三）属地监管要做实做细

琉璃河镇人民政府作为属地和工程建设单位，必须要严格按照施工方案加强对施工过程的有效监管，切实履行属地建设单位的职责，施工中要加强对辖区内施工现场的安全监管，根据工程规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格监管。要做实做细，严把工程质量和安全关，对于施工中的违规违章作业行为要坚决制止，严厉纠正，严肃处理。发现安全隐患及时整改，做到没有盲区，不留死角，坚决遏制事故发生。

（四）举一反三，严格落实安全管理“三必须”

全区各部门及属地要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，紧抓安全生产不放松，履职尽责。切实加强新农村建设项目的施工管理，对项目实施的各个环节要严格监督、严格检查，防范化解安全隐患，严格施工管理，对违规作业行为坚决制止，严厉惩处。