

常州广道装饰工程有限公司“12·06”触电 一般事故调查报告

2021年12月6日下午16时35分许，由常州广道装饰工程有限公司施工的上海鑫洁餐厅装修工程（地址：天山西路XXX号临空园区神州智慧天地XXX楼XXX室）工地现场发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）等规定，区政府授权由区应急管理局牵头，会同区建管委、区公安分局、区总工会、临空办等相关单位组成事故调查组，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和改进工作的措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故发生单位基本情况

常州广道装饰工程有限公司（以下简称广道装饰公司）。
注册地址：常州市钟楼区新闻镇新昌路XXX号；法定代表人：
韩娜；登记机关：常州市钟楼区市场监督管理局；公司类型：

有限责任公司(自然人独资);经营范围:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;建设工程设计等。

(二) 事故相关单位情况

1、上海鑫洁餐厅(以下简称鑫洁餐厅)。注册地址:上海市长宁区天山西路 XXX 号 XXX 层 XXX 室;法定代表人:王敬;登记机关:上海市长宁区市场监督管理局;公司类型:个人独资企业;经营范围:中型饭店等。

2、上海辰鼎物业管理有限公司(以下简称辰鼎物业),系凌空园区神州智慧天地物业管理单位。注册地址:上海市崇明县横沙乡富民支路 XXX 号 XXX 室;法定代表人:曹培凤;登记机关:上海市崇明县市场监督管理局;公司类型:有限责任公司(国内合资);经营范围:物业管理,保洁服务,市政工程,园林古建筑工程,建筑装修装饰工程等。

(三) 合同签署及劳动用工情况:

1、2021年9月24日,鑫洁餐厅(甲方)与广道装饰公司(乙方)签订《装修协议书》。工程名称:上海鑫洁餐厅装饰工程;地点:上海市长宁区天山西路 XXX 号神州智慧天地 XXX 楼 XXX 号。

2、2021年9月30日,鑫洁餐厅、广道装饰公司分别与辰鼎物业签订《室内装修保证书》、《装修责任承诺函》。

3、韩文剑,广道装饰公司项目经理,系鑫洁餐厅装修工程项目负责人。

4、王蒙蒙，系广道装饰公司临时雇佣人员，负责鑫洁餐厅装修工程的水电安装作业。经查证，王蒙蒙未经安全作业培训，无电工作业相应资质。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2021年12月6日，广道装饰公司施工人员根据工作安排在鑫洁餐厅装修工程室内进行作业，王蒙蒙负责安装灯具。下午16时左右，鑫洁餐厅经理王敬在大厅部位微信（语音连线）联系王蒙蒙无人应答，随后在厨房洗碗间发现王蒙蒙摔倒在地（左手拽着电线、右手握有老虎钳），呼喊无反应。王敬随即关闭电闸，喊来其他工人实施心肺复苏急救，并拨打120急救电话，经120急救人员送至同仁医院后确认王蒙蒙死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，广道装饰公司和鑫洁餐厅积极开展相关善后处理工作，已与死者家属达成共识，并签订补偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者：王蒙蒙，男，30岁，籍贯河南郸城，身份证号码：4127261991XXXXXXXX。

（二）事故共造成直接经济损失约人民币141万元。

四、现场勘查和技术鉴定情况

（一）现场勘查情况

1、事故发生于临空园区神州智慧天地（天山西路 XXX 号）XXX 楼 XXX 室的上海鑫洁餐厅装修工程工地，现场位于 R203 室西北侧的厨房加工间内。厨房加工间为半开放式结构，东、南、西三面为白色瓷砖隔墙，北侧朝向走廊开口；吊顶为轻钢龙骨结构；地面为地砖，中部设有两条呈 T 字型排水槽，东北侧墙角处可见一处明显血迹。加工间东南角靠墙放置一个高约 0.8m 的铁制凳子，凳子为直立状态。

2、现场厨房加工间石膏板吊顶中部有一块约 0.6m*0.6m 的缺口，内有电缆线悬垂至离地面约 1m 处，电缆线末端分为三根电线，颜色分别为黄、绿、蓝，其中绿色电线线口无绝缘保护层，有铜线裸露。装修工地现场东南侧厨房大厅配电柜、西北角配电箱电闸均为断开状态。（附现场示意图、照片）

（二）技术勘验情况

1、事故发生后，同仁医院出具《居民死亡确认书》（NO.2021-2-0225661）。长宁区公安分局刑事侦查支队和辖区派出所到场开展勘查，排除他杀可能。

2、受事故调查组委托，上海市安全生产科学研究所对长宁天山西路 XXX 号神州智慧天地 XXX 楼 XXX 室的鑫洁餐厅装修施工现场事发区域进行检测，并出具《现场检测分析报告》。检查结论：在未关闭相关线路电源的情况下，在事发位置进行电气施工作业，当身体同时接触绿色导线裸露导

体、金属框架或地面，将发生触电事故。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

王蒙蒙安全意识淡薄，本人不具备电工操作人员资质，且在作业过程中未遵守安全生产规章制度和操作规程，未佩戴齐全个人劳动防护装备，作业过程中在未关闭相关线路电源的情况下，身体接触裸露带电导体，导致发生触电事故。

（二）间接原因

广道装饰公司未切实履行施工单位的安全生产主体责任，未建立健全企业安全生产管理制度，安排不具备专业资质的人员从事电工作业，未有效开展员工安全教育培训和施工现场安全管理，未能及时排查施工现场存在的安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对责任人的责任认定与处理建议

1、王蒙蒙安全意识淡薄，本人不具备电工操作人员资质，且在作业过程中未遵守安全生产规章制度和操作规程，未佩戴齐全个人劳动防护装备，作业过程中在未关闭相关线路电源的情况下，身体接触裸露带电导体，导致发生触电事故，对该起事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，故不再追究其责任。

2、韩文剑，广道装饰公司项目经理和实际安全生产管理人，未切实履行项目负责人的安全管理责任，未认真查验施工人员特种作业资质，未有效组织开展施工人员安全教育培训和施工现场安全管理，对事故发生负有责任。建议区应急管理局依法给予个人行政处罚。

（二）对责任单位的责任认定与处理建议

常州广道装饰工程有限公司未切实履行施工单位的安全生产主体责任，未建立健全企业安全生产管理制度，安排不具备专业资质的人员从事电工作业，未有效开展员工安全教育和施工现场安全管理，未能及时排查施工现场存在的安全隐患，导致事故发生，对该起事故负有责任。建议区应急管理局依法给予单位行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

1、常州广道装饰工程有限公司要切实以此次事故为警醒，认真汲取事故教训。要建立健全全员安全生产责任制，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实加强员工的安全生产教育培训和所承接项目施工现场的安全监督检查，杜绝无证作业行为，全面落实企业安全生产主体责任。

2、上海辰鼎物业管理有限公司作为园区物业管理单位，要加强对承租单位的安全生产工作统一协调，进一步强化对各类进场单位的日常安全管理，对作业现场加强巡检，提高

风险辨识能力，及时发现并消除各类事故隐患。同时，要进一步完善并落实应急预案，提高突发事件应急处置能力。

3、临空办要进一步强化属地安全生产管理责任落实，协同配合行业主管部门做好建筑工程安全管理工作，切实加强对园区内商业企业装修等项目作业的监管。

八、附件

略。

常州广道装饰工程有限公司
“12·06”触电一般事故调查组

2022年1月26日