潍坊安丘潍日高速公路 "4·14" 较大道路 交通事故调查报告

潍坊市政府事故调查组

目 录

— ,	事故基本情况	2
	(一)车辆情况	2
	(二)驾驶人及乘坐人情况	2
	(三)事故发生经过	3
	(四)事故道路及天气情况	4
=,	事故应急和善后处置情况	5
三、	事故原因	5
	(一)原因分析	5
	(二)车辆及人员检验鉴定情况	6
四、	对事故有关人员的处理建议	6
	(一) 兔于追究刑事责任人员	6
	(二)对有关人员处理建议	6
五、	事故整改和防范措施	6
	(一)全面压实交通安全管理责任	6
	(二)严格落实高速公路"一路多方"联勤联动机制	7
	(三)集中开展道路交通违法专项整治	7
	(四)狠抓交通安全社会化宣传	8

潍坊安丘潍日高速公路 "4·14" 较大道路 交通事故调查报告

2023年4月14日14时30分许,在潍日高速公路潍坊方向 101km+500m(安丘市境内)处,发生一起小型普通客车与重型货 车追尾相撞的较大道路交通事故,造成3人死亡,直接经济损失 397.97万元。

事故发生后,省、潍坊市领导先后作出批示,要求查清事故原因,做好善后工作。根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定,潍坊市政府成立了由市公安局牵头,市总工会、市交通局、市应急局、安丘市政府组成的事故调查组,临沂市政府派员参加事故调查,并邀请潍坊市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"原则和"四不放过"要求,通过现场勘验、调查取证、技术检测和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关人员的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定,潍坊安丘潍日高速公路"4·14"交通事故是一起因小型普通客车驾驶员驾驶操作不当,违法驶入应急车道导致的较大道路交通事故。

一、事故基本情况

(一)车辆情况

- 1. 苏 U7Q692 小型普通客车。别克牌; 机动车所有人: 焦××; 出厂日期: 2020 年 5 月 14 日; 初次登记日期: 2020 年 7 月 3 日; 检验有效期至 2024 年 7 月 31 日; 登记住所: 江苏省苏州市常熟市常熟经济技术开发区观致路 4 号; 车辆使用性质: 非营运; 保险正常。
- 2. 鲁 Q185DD 重型仓栅式货车。解放牌;机动车登记所有人:临沂铭丰运输有限公司;出厂日期:2019年12月31日;初次登记日期:2020年1月9日;检验有效期至2024年1月31日;登记住所:山东省临沂市兰山区义堂镇荣庆国际物流园A区;车辆使用性质:货运;道路运输证有效期至2026年8月15日;保险正常。

(二) 驾驶人及乘坐人情况

- 1. 生×。女,55岁,苏U7Q692小型普通客车驾驶员,在事故中死亡,户籍所在地:山东省莱州市,持"C1"驾驶证,有效期至2025年8月12日。
- 2. 焦××。男,55岁,苏U7Q692小型普通客车副驾驶位置乘客,与生红系夫妻关系,在事故中死亡,户籍所在地:山东省莱州市。
- 3. 李××。男,34岁,苏U7Q692小型普通客车后排位置乘客,与焦××系同乡关系,在事故中死亡,户籍所在地:山东省莱州市。

4. 刘明利。男, 49岁, 鲁 Q185DD 重型仓栅式货车驾驶员, 户籍所在地: 山东省郯城县, 持 "B2D" 驾驶证, 增加准驾车型 "B2", 有效期长期, 道路运输从业资格证有效期至 2028 年 2 月 2 日。

(三)事故发生经过


4月14日8时38分,苏U7Q692小型普通客车从江苏常熟开发区收费站驶入沈海高速,准备回莱州老家;4月13日鲁Q185DD重型仓栅式货车分别从浙江绍兴和江苏苏州吴江区装货,于20时55分从苏州吴江区出发,晚上23时10分进入沈海高速苏通大桥服务区停车休息,4月14日5时50分从沈海高速苏通大桥服务区出发,准备前往潍坊市。

4月14日13时52分,刘明利驾驶鲁Q185DD重型仓栅式货车沿潍日高速由南向北行驶至101km+500m处,因车辆燃油耗尽停在应急车道内,打开危险报警闪光灯并在距其车后37.5米和66.3米处各摆放一白色装满尿素的尿素桶®用作警示(未按规定在来车方向设置安全警告标志®)。调取苏U7Q692小型普通客车后车行车记录仪显示,14时30分许,生×驾驶苏U7Q692小型普通客车行驶至此,经过66.3米处尿素桶时,仍在第二车道(靠近应急车道的车道)正常行驶,驶过66.3米处尿素桶后,在道路、天气情况均正常且无其他车辆对其驾车造成影响的情况下情

①10 升尿素桶,长宽高分别为 22cm*16cm*36cm。

②《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条第一款:机动车在高速公路上发生故障时,应当依照本法第五十二条的有关规定办理;但是,警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外,车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内,并且迅速报警。

况下驶入应急车道,与 37.5 米处尿素桶相撞,未有效避险,随 后追尾碰撞鲁 Q185DD 重型仓栅式货车,两车起火。事故造成苏 U7Q692 小型普通客车内 3 人(驾驶员生×、乘员焦××、乘员 李××)死亡,两车及高速公路设施受损,鲁 Q185DD 重型仓栅 式货车所载货物受损。

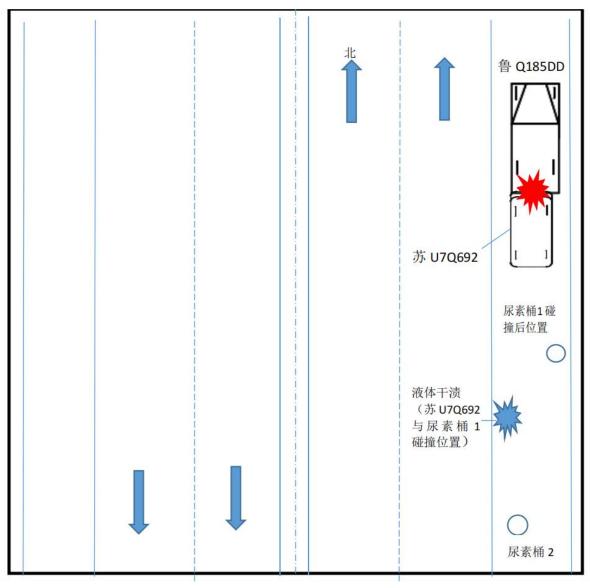

事故现场示意图

(四)事故道路及天气情况

事故现场位于潍日高速公路潍坊方向 101km+500m 处(安丘市境内,由南向北),道路设有 3米分隔带,路侧安装有波形板防撞护栏,道路平整、无急弯,双向四车道,单向双车道(车道宽 3.75米)+应急车道(宽 3.5米),设计速度 120公里/小时,该路段先后通过山东省交通运输厅、交通运输部组织的竣工验收,评定质量等级为优良。事故路段为直线段,车行道与应急车道由白实线分割,整个路段标线清晰,各类告示标志设置齐全。

事故发生时无雨雾等恶劣天气, 路面干燥, 视线良好。

二、事故应急和善后处置情况

4月14日14时32分,潍坊市公安局高速公路交警部门接过路司机报警称:潍日高速公路南向北方向,安丘服务区往南1公里处,一辆小型客车与一辆大货车发生追尾碰撞。接报后,公安、消防、医疗救护等部门单位先后赶赴现场进行救援,同时按规定向上级部门报送了事故情况。

事故发生后,市政府立即启动事故处置应急预案,成立了信息收集组、现场勘查组、外调组等工作小组,迅速展开事故应急处置工作。15 时 38 分,火情扑灭,经确认小型普通客车内 3 人当场死亡。22 时 57 分,现场处置完毕,道路恢复正常通行。

三、事故原因

(一)原因分析

苏 U70692 小型普通客车驾驶员生×在未受外界干扰情况下

因驾驶操作不当违法驶入应急车道[®], 追尾碰撞停靠在应急车道 的鲁 Q185DD 重型仓栅式货车是导致事故发生的原因。

(二)车辆及人员检验鉴定情况

经鉴定, 苏 U7Q692 小型普通客车碰撞时的行驶速度约为 8 4 公里/小时; 鲁 Q185DD 重型仓栅式货车核定载质量 9900Kg, 实际载质量 6915Kg, 未超载。

生×、刘明利排除酒驾;焦××、李××排除使用有毒食物、药物和麻醉类药物。结合事发前驾驶员生×的驾驶轨迹和平日生活、身体状况、与亲属通话内容等情况,排除恶性刑事案件和个人极端事件。

四、对事故有关人员的处理建议

(一) 免于追究刑事责任人员

生×, 苏 U7Q692 小型普通客车驾驶员, 违反道路交通安全 法律法规规定, 驾驶机动车违法驶入应急车道, 对事故的发生负 有直接责任, 鉴于其在事故中死亡, 不再追究其刑事责任。

(二)对有关人员处理建议

刘明利,鲁 Q185DD 重型仓栅式货车驾驶人,对未按规定在来车方向设置安全警告标志的行为,建议由潍坊市公安机关交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》九十条的规定对其进行处罚。

③《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条第一款第四项:机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:...(四)非紧急情况时在应急车道行驶或者停车。

五、事故整改和防范措施

- (一)全面压实交通安全管理责任。各县(市、区)要严格落实属地管理职责,进一步加强辖区公路交通安全管理工作,切实担负起"促一方发展、保一方平安"的政治责任,并督促运输企业落实安全生产主体责任。市直有关部门、单位要扛牢交通安全监管责任,按照"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的要求,切实履行好交通安全部门监管责任,全面加强对各县市区交通安全管理工作的检查指导和督导检查,进一步完善"党政统一领导、各部门齐抓共管、全社会共同参与"的道路交通安全综合治理格局。
- (二)严格落实高速公路"一路多方"联勤联动机制。公安交管部门要当好多方联动"策划者"和"督办人",推动建立健全由公安交管部门、交通综合执法机构、高速公路运营管理单位为主,其他相关单位参与的高速公路交通安全管理联席会议制度,研判高速公路高质量发展形势,研究解决高速公路安全管理中的困难和短板,不断完善联勤联动工作制度和应对处置方案,增强协同作战能力和联勤联动工作水平。针对高速公路重点时段、重点路段和重点区域,实行联合巡查。
- (三)集中开展道路交通违法专项整治。针对当前暑期即将来临,短途出游可能增多的特点,各级公安交管部门要科学调整勤务,配齐配全执法与防护装备,及时部署开展"三超一疲劳"等各类严重交通违法行为集中整治行动,加大对凌晨、午后、傍

晚、清晨等重点时段的管控力度,始终保持严查、严管、严处高压态势。同时要进一步强化视频巡逻和路面巡逻结合,提高事件发现率、处置率,根据重要节点大流量的特点,针对可能发生事故的路段多投入警力,切实抓好重点路段的巡逻管控。

(四)狠抓交通安全社会化宣传。各级各部门要制定并组织实施道路交通安全宣传教育计划,加大宣传投入,实现交通安全宣传教育社会化、制度化。充分利用手机短信平台、微博、微信、广播等渠道集中曝光一批无证、酒后、超速、超员等交通违法和交通事故案例,提高执法震慑和惩戒效果,引导交通参与者进一步认识交通陋习的危害,提升文明交通意识,从源头上消除事故隐患。

潍坊安丘潍日高速公路"4·14" 较大道路交通事故调查组 2023年7月15日