

# 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆 伤害事故调查报告

长沙县人民政府

长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆  
伤害事故调查组

（2023年10月12日）



# 目 录

## 一、事故基本情况

- (一) 事故发生单位概况
- (二) 事故涉及单位概况
- (三) 事故相关情况
- (四) 事故相关人员概况
- (五) 事故车辆
- (六) 事故发生经过
- (七) 事故现场情况
- (八) 事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

## 二、事故应急处置及评估情况

- (一) 事故信息接报及响应情况
- (二) 事故现场应急处置情况
- (三) 医疗救治和善后情况

## 三、事故原因

- (一) 事故直接原因
- (二) 事故间接原因

## 四、有关责任单位的履职情况

- (一) 事故发生单位
- (二) 事故涉及单位
- (三) 有关监管单位

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- (一) 免于追究责任的人员
- (二) 对事故责任单位的处理建议
- (三) 事故责任人员的处理建议

## 六、事故防范和整改措施



# 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故调查报告

2023年4月10日21时42分许，在黄兴镇长安村环通物流园内的湖南顺丰速运有限公司长沙县干杉营业部发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失142.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，经县人民政府批准，于2023年4月25日成立由县应急局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会、黄兴镇人民政府为成员单位的长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故调查组开展调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”车辆伤害事故，是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

怀化市乘龙货物运输服务有限责任公司（以下简称为乘龙货

运），注册资本壹佰万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2019年12月06日，住所为湖南省怀化市中方县福兴广场B1栋一层8,9号门面，法定代表人为[REDACTED]。统一社会信用代码：91431221MA4R1GM83F。经营范围：货物运输代理；普通货物运输（不含危险化学品及监控品）；代理机动车上户年检；汽车配件、润滑油品（不含危险化学品及监控品）；轮胎销售；二手车交易；货车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）事故涉及单位概况

1.湖南环通仓储物流有限公司，成立于2015年05月12日，注册资本为伍仟万元，类型为有限责任公司，住所为湖南省长沙县干杉镇<sup>①</sup>长安村陕西汽车集团长沙环通汽车所制造有限公司原料合库，法定代表人为[REDACTED]。统一社会信用代码：91430121338432230M。经营范围：货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）；物业管理；车辆过秤服务；普通货物运输；装卸搬运；道路货物运输代理；建材（不含油漆）、装饰材料零售；场地租赁；房屋租赁；水电安装；专业停车场服务；物业清洁、维护；物流代理服务；防虫灭鼠服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有员工30人。

2.湖南大龙物流有限公司，成立于2016年03月15日，注册资本为壹仟万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），

---

[1]2015年，黄兴镇和干杉镇成建制合并设立新的黄兴镇。

住所为湖南省长沙县黄兴镇长安村(长沙环通机械实业有限公司内)，法定代表人为[REDACTED]。统一社会信用代码：91430102MA4L37GY9U。经营范围：其他运输代理业；道路货物运输代理：打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；仓储咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；冷库租赁服务；房屋租赁；场地租赁；物流园运营服务；仓储管理服务；物流信息服务；物业管理；纸制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司现有员工40人。

3. 湖南顺丰速运有限公司长沙县干杉营业部，成立于2021年04月29日，类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资），住所为湖南省长沙县黄兴镇秋江大道二段999号6栋101室（湖南环通物流园内8号栋），法定代表人为[REDACTED]，实际控制人[REDACTED]。统一社会信用代码：91430121MA4TAXK370。经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：国内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至2025年9月22日）；国际快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至2025年9月28日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有员工637人。

4. 长沙飞庆新材料科技有限公司，成立于2019年05月16日，注册资本为贰佰万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股

控股),住所为长沙市望城区高塘岭街道紫鑫御湖湾7栋712房,法定代表人为■■■■,实际控制人■■■■ 统一社会信用代码:91430124MA4QGFC880。经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;软件开发;物联网技术服务;机械零件、零部件加工;机械设备研发;制冷、空调设备制造;五金产品制造;工业工程设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);制冷、空调设备销售;机械电气设备销售;家用电器销售;五金产品零售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司现有员工80人。

### **(三) 事故相关情况**

1.2016年10月10日,湖南环通仓储物流有限公司(以下简称环通物流园)与湖南大龙物流有限公司签订《土地租赁合同》,约定环通物流将位于长沙县黄兴镇长安村环通物流园内的自有土地(土地使用权证号:长国用(2015)第0335号(具体位置为园区9号栋东侧道路中心线以东的全部土地))176亩出租给大龙物流做仓储、零担物流园以及相关配套设施使用(限物流、仓储相关的仓库、门面、信息中心、停车场以及与之相配套的公共设施及商业配套设施)。租赁期限为16年,起止时间:2016

年10月10日起至2032年10月9日止。双方还约定：大龙物流所经营及相关活动中（包括在租赁土地上建设各类建筑物等）所有安全事故责任，均由乙方承担，甲方不负任何责任。

2.2021年4月1日，湖南大龙物流有限公司（以下简称为大龙物流）与湖南顺丰速运有限公司签订《顺丰速运长沙中转场房屋租赁合同》约定，大龙物流将位于长沙县黄兴镇秋江大道二段999号13、14栋101室、15栋101室、17栋101室（湖南环通物流园内的13、14、15、17四栋库房）出租给湖南顺丰速运作为中转场使用的特定场所。租赁场所的正式租赁期限60个月，自2021年4月1日起至2026年3月31日止。

3.2023年1月1日，湖南顺丰速运有限公司（以下简称为顺丰干杉营业部）与长沙飞庆新材料科技有限公司（以下简称为飞庆公司）签订《快件作业流程外包服务合同》，约定由飞庆公司为顺丰干杉营业部提供快件作业业务服务，主要是承包顺丰干杉营业部卸车区全部23个卸车口的装卸业务。此外，双方还签订了《物流装卸与分拣服务安全管理协议》，其中第二条乙方的主要权责中的第15点第1小项中规定“由于乙方未遵守安全生产法律法规与甲方现场安全管理要求，或其自身安全措施不力等，所造成的安全事故责任与事故损失（费用）均由乙方承担”。

#### **（四）事故相关人员概况**

1. [REDACTED]，男，46岁，身份证号：[REDACTED]，户籍地址 [REDACTED] 准驾车型

B2，驾驶证状态：正常，驾驶证检验期 2026 年 5 月 20 日。

2. [REDACTED]，男，40 岁，身份证号：[REDACTED]，户籍地址 [REDACTED] 长沙飞庆新材料科技有限公司员工。已身亡。

### **(五) 事故车辆**

湘 N92938，重型厢式货车，车辆所有人：怀化市乘龙货物运输服务有限责任公司(车辆为 [REDACTED] 购买，并由乘龙货运担保)，性质：货运，车辆识别代号：LNXBEG098LL776300，发动机号：JA3L4L37244，车辆注册日期：2020 年 11 月 30 日，车辆状态：正常。

### **(六) 事故发生经过**

2023 年 4 月 10 日 21 时 01 分，[REDACTED] 驾驶湘 N92938 重型厢式货车从长沙县长龙街道乙天供应链有限公司装运货物后出发，前往长沙县黄兴镇环通物流园的顺丰干杉营业部卸货。21 时 35 分，[REDACTED] 驾车到达顺丰干杉营业部 14 栋。21 时 41 分，[REDACTED] 开始驾车倒入进 8 号卸车口月台。21 时 42 分，飞庆公司员工 [REDACTED] 在卸车区进行巡视检查，走到 8 号卸车口时，湘 N92938 重型厢式货车启动倒车，随后其被货车车厢尾部左侧撞倒后卷入车辆底盘，随即被左后轮碾压。当时正对车辆卸货月台工位没有人员在场，同时因距离较远，月台周边作业人员也未能发现。22 时 14 分，车辆卸完货物后驶出时，二次碾压 [REDACTED]，[REDACTED] 这次感觉车辆有异震，下车查看时发现已躺趴在地面上的 [REDACTED]。

## **(七) 事故现场情况**

详见附件二

## **(八) 事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失**

事故造成 1 人死亡。[REDACTED]（死者），男，汉族，40 岁，身份证号：[REDACTED] 户籍地址湖南省邵东市 [REDACTED] [REDACTED]。长沙飞庆新材料科技有限公司员工。

事故造成直接经济损失 142.5 万元。

## **二、事故应急处置及评估情况**

### **(一) 事故信息接报及响应情况**

2023 年 4 月 11 日 6 时 43 分，收到县委办综信室转告：黄兴镇人民政府、县公安局向县委办、县政府报告，在 4 月 10 日 21 时 42 分许，长沙县黄兴镇环通物流园顺丰干杉中转站 14 号栋发生一起亡人事故。[REDACTED]（男，46 岁，株洲市攸县人）驾驶厢式货车在顺丰中转站前由东向西倒车时，与恰好经过的 [REDACTED]（男，40 岁，邵阳市邵东市人）相撞，造成 [REDACTED] 受伤，经抢救无效于 23 时 20 分左右死亡的道路外交通事故。

6 时 50 分，县应急局报告市应急局。

### **(二) 事故现场应急处置情况**

事故发生后，22 时 15 分，顺丰干杉营业部现场负责人当即拨打 120 急救电话和 122 交通事故报警电话，并电话通知黄兴镇人民政府、长安村村委会。22 时 39 分，120 急救车和急救人员到场并进行抢救。22 时 42 分，县公安局交警大队、黄兴镇人民

政府、长安村村委会相关负责人到达现场进行处置，并将███████  
带走进行初步调查。

### **（三）医疗救治和善后情况**

███████于4月10日23时20分许，确认抢救无效死亡。4月13日，黄兴镇人民调解委员会、公安局黄兴派出所组织死者家属和飞庆公司负责人进行调解，当天双方达成协议，家属不再提出任何其他经济要求或其他诉求。

## **三、事故原因**

### **（一）事故直接原因**

███████疏忽大意，倒车前未查明周围情况，在未确认安全且无人在车后指挥的情况下进行倒车，倒车时也未认真观察倒车设备，未及时发现车辆行进的道路上有其他人员。违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387—2008）第6.4.11条的规定<sup>②</sup>。

### **（二）事故间接原因**

乘龙货运安全生产管理不到位，相关安全管理制度措施落实不严格；没有建立常态化安全教育和培训档案；事故隐患排查治理制度落实不力，未定期组织安全生产管理人员排查本单位挂靠车辆的安全隐患风险。

## **四、有关责任单位的履职情况**

### **（一）事故发生单位**

---

[2] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第6.4.11条：机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后的驾驶员一侧指挥。

乘龙货运对[ ]仅进行过一次培训，不满足培训和教育要求，未制定年度安全生产教育培训计划，未按公司安全生产培训制度要求组织开展安全教育培训；未落实全员安全生产责任制；未教育和督促驾驶员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

## （二）事故涉及单位

1. 大龙物流公司成立了安全管理领导小组，公司主要负责人[ ]兼任安全员；建立了全员安全生产责任制；制定了《消防、交通安全管理制度》《生产安全事故应急救援预案》《安全操作规程》等安全生产制度性文件；每月组织入园企业召开一次安全生产工作会议；不定期对园区的公共区域进行安全检查。

2. 飞庆公司成立了安全生产领导小组，并明确了由公司实际负责人[ ]兼任安全员；制定了《安全管理制度》《综合应急预案》《安全操作规程》等安全生产制度性文件；外包顺丰干杉营业部卸车区业务后，由公司主要领导带队排查出7处安全隐患，并整改完成；公司为所有员工都配发了劳动防护用品，并要求员工严格穿戴；每月配合顺丰公司干杉营业部组织召开安全生产会议，每周配合顺丰公司干杉营业部安全员对所有组长、装卸工进行集中安全教育，每日班前会组织当班员工进行安全提示，新进员工和新任命干部都进行了岗前培训；组织参加了顺丰公司干杉营业部的各项应急演练。

3. 顺丰公司干杉营业部成立了安全生产委员会，明确了由[ ]

担任安全督导员，并划分 8 个维度由 10 名负责人组织开展安全生产工作；制定了《安全生产责任制》《安全生产事故管理制度》《综合应急预案》《安全管理手册》《风险分级管控管理制度》《作业活动风险分级管控清单》《安全生产费用提取和使用管理规定》等安全生产制度性文件；制作了岗位危险告知卡、装卸员、分拣员、叉车等岗位操作规程和应急处置卡；由公司主要领导带队排查出 40 处安全隐患，并整改完成；公司为所有员工都配发了劳动防护用品，并要求员工严格穿戴；整个装卸区域设置了交通安全警示标志，设置了人员安全通道，设置了光亮充足的照明设施；每月顺丰公司干杉营业部组织召开安全生产会议，每周顺丰公司干杉营业部安全员对所有基层管理人员、各类岗位员工、外包业务人员等进行集中安全教育，每日班前基层管理人员组织当班员工进行安全提示，新进员工进行了岗前培训并进行考核；每季度会组织一次应急演练，内容有交通、消防、叉车、高坠等。

### **（三）有关监管单位**

1. **黄兴镇人民政府履职情况：**黄兴镇人民政府先后开展物流园疫情防控、“打非治违”专项行动、百日攻坚行动等。印发了《“打非治违”举报有奖制度》《黄兴镇关于进一步深化安全生产领域“打非治违”行动实施方案》《黄兴镇仓储物流与寄递行业安全生产大排查大整治工作方案》等制度方案。由党政领导带队，组织百名走访干部入村入户、入园入企，针对消防、危化品、爆炸品等，开展“地毯式”安全隐患大排查大整治行动。

黄兴镇通过强化安全制度措施落实、强化法律及警示案例宣传、强化全面隐患排查、强化全民“打非治违”的“四强化”措施，切实加强寄递物流业安全管理工作。累计组织警示教育培训10余场次，党政领导带队检查13次，查处违规行为8起，约谈4家，共计检查仓储物流场所、园区及档口共计280家，排查整改隐患246处，已全部完成整改；粘贴《安全生产“打非治违”有奖举报公示牌》200余块，利用微信群、云宣传平台、“干杉一哥”公众号开展典型案例宣传，有效防范利用物流实施违法犯罪行为，筑牢寄递物流业安全防线。共查获桶装危货二氯甲烷，每桶净重约200KG，共10桶，合计约2000KG，共查获冷光烟花398箱，约3.5吨。

**2. 长沙县交通运输局履职情况：**县交通运输局切实履行县物安委办公室工作职责，科学谋划行业安全发展举措，加强对日常工作的统筹调度。召开工作调度会议6次，召开物流园区企业消防安全培训会议1次，下发各类通知文件20份，组织开展联合执法检查1次，推动了工作的正常有序开展。

县物安委办公室相继部署开展了仓储物流安全生产大督导、仓储物流与寄递安全生产大排查大整治、两会特护期安全生产督导等安全生产专项整治行动，全县各镇街、相关责任部门单位共开展专项整治行动670次，检查生产经营单位1494家，排查问题隐患2688条，整改2142条，关停违法建筑103处、面积15万平方米，拆除违法建筑27处、面积4.28万平方米，约谈警示

企业 28 家，查获货危爆、危化物品 60 余吨。

落实物流园区质量信誉考核制度，强化事中事后监管，压实企业主体责任，已完成 2022 年度 5 家物流园区的质量信誉考核工作。

调查过程中，未发现相关部门履职不到位的情况。

## **五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

### **（一）免于追究责任的人员**

■，飞庆公司员工（顺丰干杉营业部装卸作业外包项目现场管理人员）。安全意识薄弱，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

### **（二）对事故责任单位的处理建议**

乘龙货运对驾驶员张■的安全教育和培训不到位，未教育和督促驾驶员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度。建议由中方县交通运输局依法对其进行处理。

### **（三）对事故责任人员的处理建议**

张■疏忽大意，倒车前未查明周围情况，在未确认安全且无人在车后指挥的情况下进行倒车，倒车时也未认真观察倒车影像，未及时发现车辆行进的道路上有其他人员和车辆，直接导致事故发生。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定的过失致人死亡罪，对事故负直接责任，建议由长沙县公安局依法对其进行处理。

## 六、事故防范和整改措施

(一) 乘龙货运应认真吸取本起事故的深刻教训，加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：要进一步落实安全生产责任制，建立健全安全生产各项规章制度，制定并严格落实安全生产教育培训计划；加大对挂靠车辆的隐患排查力度，对查出的事故隐患要及时整改；单位主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促、检查公司的安全生产工作，及时消除公司生产安全事故隐患。

(二) 飞庆公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：召开事故警示教育会，认真督促员工严格遵守安全生产规章制度、操作规程以及相关交通法规；强化员工的安全教育和培训，增强员工安全防范意识；加强对本单位的事事故隐患排查，定期组织安全生产管理人员排查本单位的事事故隐患，及时发现并消除生产安全事故隐患。

(三) 顺丰干杉营业部应以此为戒，加强安全生产管理工作，全面梳理装卸货全流程作业要求，改善作业环境和作业场所；切实落实事故隐患排查治理制度，强化风险辨识，加强风险管控，在注重生产效益的同时加强安全管理，定期组织安全生产管理人员排查本单位的事事故隐患，督促本单位员工、外包服务商员工、货运司机严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。加强对外包服务商的统一协调、管理，督促外包商落实安全生产

主体责任，防范类似事故再次发生。

（四）大龙物流公司要进一步加强对承租单位的安全生产工作的统一协调、管理，在检查中发现的违规问题或安全隐患要督促承租单位及时整改。

附件：

1. 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故调查组成员名单

2. 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故现场照片

3. 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故司法鉴定书

4. 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故伤亡人员名单

5. 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆伤害事故直接经济损失统计表

长沙县黄兴镇环通物流园  
“4·10”一般车辆伤害事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2023年9月28日

附件 1

## 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆 伤害事故调查组成员名单

| 序号 | 姓 名 | 工作单位及职务      | 调查组成员分工 | 备注 |
|----|-----|--------------|---------|----|
| 1  | 陈明  | 县应急局党委书记、局长  | 组长      |    |
| 2  | 杨进昌 | 县应急局党委委员、副局长 | 副组长     |    |
| 3  | 汤志鹏 | 县交通运输局       | 成员      |    |
| 4  | 段涛  | 县公安局         | 成员      |    |
| 5  | 柳果  | 县总工会         | 成员      |    |
| 6  | 朱智方 | 县执法局         | 成员      |    |
| 7  | 莫虎  | 县应急局         | 成员      |    |
| 8  | 唐选  | 黄兴镇人民政府      | 成员      |    |

## 道路交通事故现场照片

发案时间： 2023 年 04 月 10 日 21 时 42 分

地 点： 长沙县黄兴镇环通物流园内顺丰物 8 号  
卸货库

拍 照 人： 殷泉 左湘奇



长沙县公安局交警大队事故照片资料



环通物流园入园大门照



顺丰物流入园大门照





事故现场由东向西全景照



事故现场肇事车辆正面照




顺丰物流园入园告示牌照




事故现场由西向东全景照



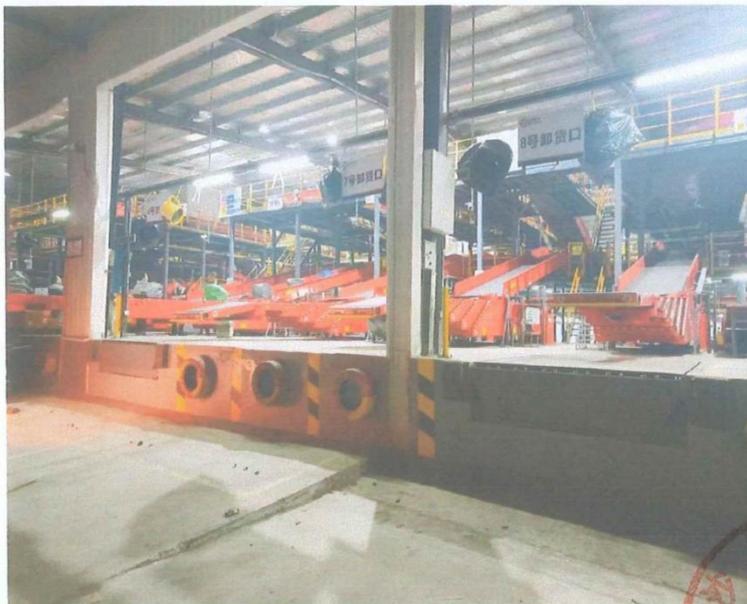

肇事车辆卸货口位置照

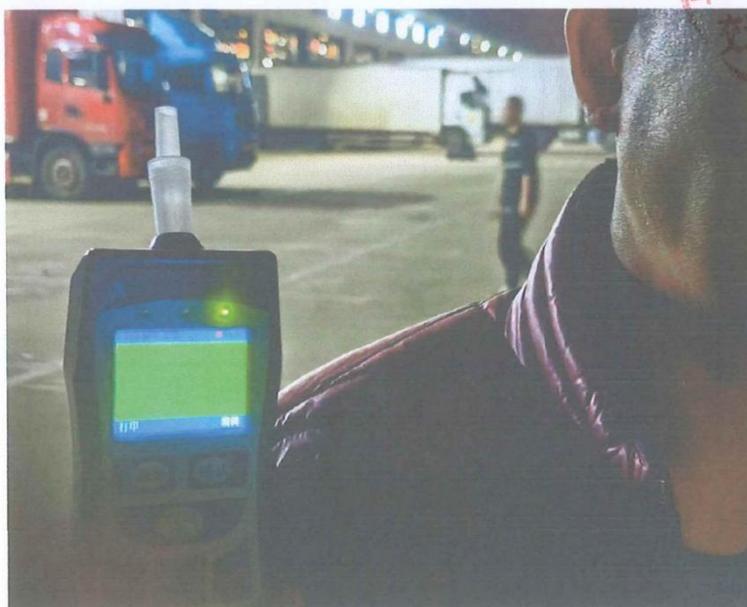


事故现场肇事司机吹气结果照





肇事司机抽血照

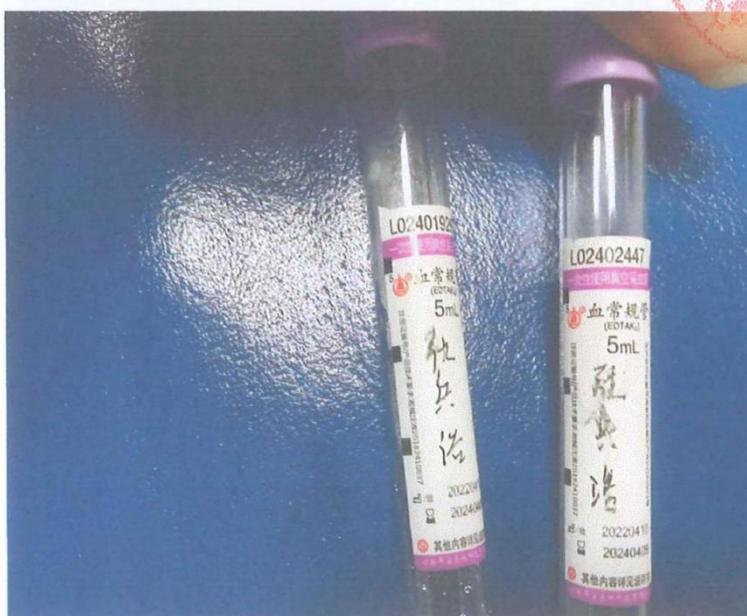

肇事司机抽血试管编号照

附件 3

中智司鉴【2023】鉴字第 1317R 号

广东中智痕迹司法鉴定所  
司法鉴定意见书



司法鉴定机构许可证号：440617262

## 声 明

1. 委托人应当向鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料，并对鉴定材料的真实性、合法性负责。
2. 司法鉴定机构和司法鉴定人根据法律、法规和规章的规定，按照鉴定的科学规律和技术操作规范，依法独立、客观、公正进行鉴定并出具鉴定意见，不受任何个人或者组织的非法干预。
3. 司法鉴定意见书是否作为定案或者认定事实的根据，取决于办案机关的审查判断，司法鉴定机构和司法鉴定人无权干涉。
4. 使用司法鉴定意见书，应当保持其完整性和严肃性。
5. 鉴定意见书未经本机构书面批准部分复制无效，全部复制需加盖鉴定专用章方有效。
6. 当客户提供的信息可能影响鉴定文书结果的有效性时，本机构免除法律责任。
7. 本鉴定机构出具的鉴定文书结果仅适用于送检检材/样本。

地 址：广东省佛山市禅城区汾江中路 121 号东建大厦 14G、14H、  
14I、14J

联系电话：0757-82728859

## 广东中智痕迹司法鉴定所 司法鉴定意见书

中智司鉴【2023】鉴字第1317R号



### 一、基本情况

委托人：长沙县公安局交通警察大队

委托鉴定事项：对湘N92938号牌重型厢式货车与行人刘伟的碰撞痕迹进行鉴定

受理日期：2023年04月11日

鉴定材料：

1. 司法鉴定委托书
2. 道路交通事故现场图
3. 道路交通事故现场照片
4. 湘N92938号牌重型厢式货车

鉴定日期：2023年04月12日

鉴定地点：

1. 长沙县榔梨车辆施救站
2. 广东中智痕迹司法鉴定所

在场人员：吴晓辉

### 二、检案摘要

2023年04月10日21时42分许，张兵浩驾驶湘N92938号牌重型厢式货车在长沙县环通物流园内14栋仓库8号卸货口与行人刘伟发生交通事故。

### 三、鉴定过程

(以下将湘 N92938 号牌重型厢式货车简称为“被鉴车辆”)

(一) 鉴定方法

GA/T 41-2019《道路交通事故现场痕迹物证勘查》

GA/T 1087-2021《道路交通事故痕迹鉴定》

SF/T 0072-2020《道路交通事故痕迹物证鉴定通用规范》

(二) 检验所见

1. 道路交通事故现场图所示:

事故现场位于长沙县环通物流园内 14 栋仓库 8 号卸货口, 现场路面性质为水泥路面。

2. 检验被鉴车辆: 湘 N92938 号牌重型厢式货车 (见附照 1-12)

2.1 被鉴车辆车辆识别代号: LNXBEG098LL776300。

2.2 被鉴车辆尾部下防护左侧距地高约 57-60cm 见尘土减层。

2.3 被鉴车辆厢体左后侧距地高约 84-163cm 见尘土减层。

2.4 被鉴车辆尾箱门左侧铰链距地高约 142-149cm 见尘土减层。

2.5 被鉴车辆左后侧储物箱底部见尘土减层, 痕迹走向由后向前。

2.6 被鉴车辆左后轮轮胎内侧见刮擦痕迹。

#### 四、分析说明

1. 根据被鉴车辆所检见的痕迹, 结合道路交通事故现场图及现场照片, 依据痕迹形成机理, 被鉴车辆尾部下防护左侧距地高约 57-60cm 见尘土减层, 厢体左后侧距地高约 84-163cm 见尘土减层, 尾箱门左侧铰链距地高约 142-149cm 见尘土减层, 从痕迹所处部位、类型及痕迹形成机理等方面分析, 符合被鉴车辆上述部位与行人 [REDACTED] 发生碰撞所形成的特征。

2. 根据被鉴车辆所检见的痕迹, 结合道路交通事故现场图及现场照片, 依据痕迹形成机理, 被鉴车辆左后侧储物箱底部见尘土减层, 痕迹走向由后向前, 从痕迹所处部位、类型、痕迹走向及痕迹形成机

理等方面分析，符合被鉴车辆上述部位与行人[ ]生碰撞所形成的特征。

3. 根据被鉴车辆所检见的痕迹，结合道路交通事故现场图及现场照片，依据痕迹形成机理，被鉴车辆左后轮轮胎内侧见刮擦痕迹，从痕迹所处部位、类型及痕迹形成机理等方面分析，符合被鉴车辆上述部位碾压行人刘伟所形成的特征。

综上所述，分析认定被鉴车辆尾部左侧（尾部下防护左侧、厢体左后侧、尾箱门左侧铰链、左后侧储物箱底部）与行人[ ]生碰撞，随后左后轮轮胎碾压行人[ ]

### 五、鉴定意见

湘 N92938 号牌重型厢式货车尾部左侧（尾部下防护左侧、厢体左后侧、尾箱门左侧铰链、左后侧储物箱底部）与行人刘伟发生碰撞，随后左后轮轮胎碾压行人刘伟。

### 六、附件

1. 附件 1：照片共十二张。
2. 附件 2：司法鉴定许可证及司法鉴定人执业证。

司法鉴定人：胡剑东

*胡剑东*

《司法鉴定人执业证》证号：[ ]

司法鉴定人：李世忠

*李世忠*

《司法鉴定人执业证》证号：[ ]

广东中智痕迹司法鉴定所

二〇二三年四月十七日



第 3 页 共 6 页

附件 1:

照片说明

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| GDZZ-2023-1317R-1                                                                   | GDZZ-2023-1317R-2                                                                    |
|   |   |
| GDZZ-2023-1317R-3                                                                   | GDZZ-2023-1317R-4                                                                    |
|  |  |
| GDZZ-2023-1317R-5                                                                   | GDZZ-2023-1317R-6                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| GDZZ-2023-1317R-7                                                                   | GDZZ-2023-1317R-8                                                                    |
|   |   |
| GDZZ-2023-1317R-9                                                                   | GDZZ-2023-1317R-10                                                                   |
|  |  |
| GDZZ-2023-1317R-11                                                                  | GDZZ-2023-1317R-12                                                                   |

附件 2:



执业机构: 广东中智痕迹司法鉴定所  
专职鉴定人

专业技术职称: 工程力学工程师

行业执业资格:

执业范围: 痕迹鉴定 (仅限于0211交通事故痕物司法鉴定)

有效期: 2022年11月28日至2027年11月27日  
首次获准登记日期: 2017年04月01日  
颁证机关: 广东省司法厅  
颁证日期: 2022年11月28日  
2002031



姓名: 胡剑东 (01)  
性别: 男  
执业证号: [REDACTED]  
身份证号码: [REDACTED]

执业机构: 广东中智痕迹司法鉴定所  
兼职鉴定人

专业技术职称: 讲师

行业执业资格:

执业范围: 痕迹鉴定 (仅限于0211交通事故痕物司法鉴定)

有效期: 2022年11月28日至2027年11月27日  
首次获准登记日期: 2022年11月28日  
颁证机关: 广东省司法厅  
颁证日期: 2022年11月28日  
2002022



姓名: 李胜忠  
性别: 男  
执业证号: [REDACTED]  
身份证号码: [REDACTED]

附件 4

## 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆 伤害事故伤亡人员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄   | 文化程度 | 家庭住址    | 是否本单位职工 | 伤害程度 |
|----|----|------|------|---------|---------|------|
| 刘■ | 男  | 40 岁 | 大专   | 邵东市野鸡坪镇 | 是       | 死亡   |

附件 5

## 长沙县黄兴镇环通物流园“4·10”一般车辆 伤害事故直接经济损失统计表

| 类别                    | 项 目    | 金额（万元） |
|-----------------------|--------|--------|
| 人<br>身<br>伤<br>亡<br>费 | 医疗费    |        |
|                       | 护理费    |        |
|                       | 丧葬费    |        |
|                       | 补助费    |        |
|                       | 救济费    |        |
|                       | 歇工工资   |        |
|                       | 小 计    |        |
| 善<br>后<br>处<br>理<br>费 | 事故处理费  |        |
|                       | 现场救护费  |        |
|                       | 现场清理费  |        |
|                       | 事故赔偿费  | 142.5  |
|                       | 小 计    | 142.5  |
| 财<br>产<br>损<br>失      | 固定资产损失 |        |
|                       | 流动资产损失 |        |
|                       | 小 计    |        |
| 其他损失                  |        |        |
| 合 计                   |        | 142.5  |